




Baumer

Passion for Sensors

Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*

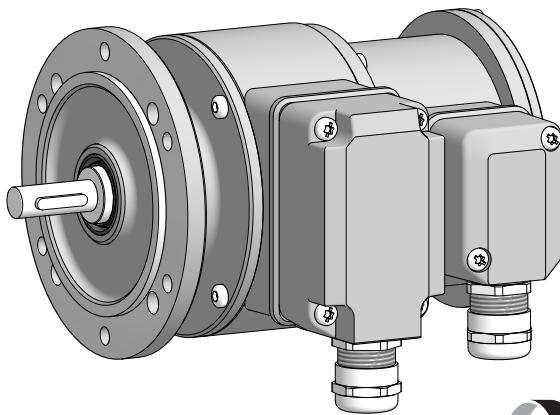

POG 90 + ESL

Kombination

Inkrementaler Drehgeber mit integriertem
elektronischen Drehzahlschalter

Combination

*Incremental encoder with integrated
electronic speed switch*

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	1
2	Sicherheitshinweise	3
3	Vorbereitung	5
	3.1 Lieferumfang	5
	3.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	6
	3.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	6
4	Montage	7
	4.1 Schritt 1	7
	4.2 Schritt 2	7
	4.3 Schritt 3	8
	4.4 Schritt 4	8
	4.5 Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35	9
	4.6 Hinweis bei Verwendung einer Klauenkopplung (zum Beispiel „ROTEX®“)	10
	4.7 Montagehinweis	11
5	Abmessung	11
6	Elektrischer Anschluss	12
	6.1 POG 90	12
	6.1.1 Beschreibung der Anschlüsse	12
	6.1.2 Ausgangssignale	12
	6.1.3 Kabelanschluss	13
	6.1.4 Klemmenbelegung	16
	6.1.5 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)	16
	6.2 ESL	17
	6.2.1 Kabelanschluss	17
	6.2.2 ESL 90 (1 internes Relais, 1 Schaltdrehzahl)	18
	6.2.2.1 Anschlussbelegung	18
	6.2.2.2 Blockschaltbild	18
	6.2.2.3 Ausgangsschaltverhalten	18
	6.2.3 ESL 93 (3 Relais-Treiber, 3 Schaltdrehzahlen)	19
	6.2.3.1 Anschlussbelegung	19
	6.2.3.2 Blockschaltbild	19
	6.2.3.3 Empfohlene Ausgangsbeschaltung	19
	6.2.3.4 Ausgangsschaltverhalten	19
	6.2.4 ES 93 R Relaismodul (Zubehör)	20
	6.2.4.1 Anschlussbelegung	20
	6.2.4.2 Blockschaltbild	20
	6.2.4.3 Ausgangsschaltverhalten	20
7	Demontage	21
8	Zubehör	24
9	Technische Daten	25
	9.1 Technische Daten - elektrisch	25
	9.2 Technische Daten - elektrisch (Drehgeber)	25
	9.3 Technische Daten - elektrisch (Drehzahlschalter)	25
	9.4 Technische Daten - mechanisch	26

Table of contents

1	General notes	2
2	Security indications	4
3	Preparation	5
	3.1 Scope of delivery	5
	3.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	6
	3.3 Required tools (not included in scope of delivery)	6
4	Mounting	7
	4.1 Step 1	7
	4.2 Step 2	7
	4.3 Step 3	8
	4.4 Step 4	8
	4.5 Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used	9
	4.6 Note when using a jaw-type coupling (for example "ROTEX®")	10
	4.7 Mounting instruction	11
5	Dimension	11
6	Electrical connection	12
	6.1 POG 90	12
	6.1.1 Terminal significance	12
	6.1.2 Output signals	12
	6.1.3 Cable connection	13
	6.1.4 Terminal assignment	16
	6.1.5 Sensor cable HEK 8 (accessory)	16
	6.2 ESL	17
	6.2.1 Cable connection	17
	6.2.2 ESL 90 (1 internal relay, 1 switching speed)	18
	6.2.2.1 Terminal assignment	18
	6.2.2.2 Block circuit diagram	18
	6.2.2.3 Switching characteristics	18
	6.2.3 ESL 93 (3 relay driver, 3 switching speeds)	19
	6.2.3.1 Terminal assignment	19
	6.2.3.2 Block circuit diagram	19
	6.2.3.3 Recommended output circuit	19
	6.2.3.4 Switching characteristics	19
	6.2.4 ES 93 R Relay modul (accessory)	20
	6.2.4.1 Terminal assignment	20
	6.2.4.2 Block circuit diagram	20
	6.2.4.3 Switching characteristics	20
7	Dismounting	21
8	Accessories	24
9	Technical data	27
	9.1 Technical data - electrical ratings	27
	9.2 Technical data - electrical ratings (encoder)	27
	9.3 Technical data - electrical ratings (speed switch)	27
	9.4 Technical data - mechanical design	28

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:


Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren


Hinweis zur Beachtung

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes


Information

Empfehlung für die Gerätehandhabung

1.2 Die **Kombination POG 90 + ESL** ist ein **opto-elektronisches Präzisionsmessgerät** und ein **elektronisch wirkendes Schaltgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

1.4 Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

1.5 Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -20 °C bis +85 °C, am Gehäuse gemessen.

1.6 **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.7 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.8 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind ausschließlich vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

1.9 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

1.10 **Entsorgung (Umweltschutz):**

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer

möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe www.baumer.com.


Achtung!

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels
führt zu Gewährleistungsverlust.



führt zu Gewährleistungsverlust.

1 General notes

1.1 Symbol guide:

**Danger**

Warnings of possible danger

**General information for attention**

Informations to ensure correct device operation

**Information**

Recommendation for device handling

1.2 The **combination POG 90 + ESL** is an **opto electronic precision measurement device and an electronical operated switching device** which must be handled with care by skilled personnel only.

1.3 The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.

1.4  The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.

1.5  The **operating temperature range** of the device is between -20 °C and +85 °C, measured at the housing.

1.6  **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.

1.7 We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).

1.8 **Maintenance work** is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. **Repair work** that requires opening the device completely must be carried out by the **manufacturer**. Alterations of the device are not permitted.

1.9 In the event of **queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

1.10

**Disposal (environmental protection):**

Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see www.baumer.com.

**Warning!**

Damaging the seal



on the device invalidates warranty.



2 Sicherheitshinweise

2.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

2.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

2.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.
Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

2.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

2.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

2.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

2.7 Explosionsgefahr

Das Gerät nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden. Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.



2 Security indications



2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

2.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.

- Do not touch plug contacts or electronic components.
- Protect output terminals against external voltages.
- Do not exceed maximum voltage supply.

2.3 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the device.
The mounting instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

2.4 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- Never use force.
Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

2.5 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.
- Never allow lubricants to penetrate the device.

2.6 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.


2.7 Explosion risk

Do not use the device in areas with explosive and/or highly inflammable materials. They may explode and/or catch fire by possible spark formation.



3 Vorbereitung

3.1 Lieferumfang

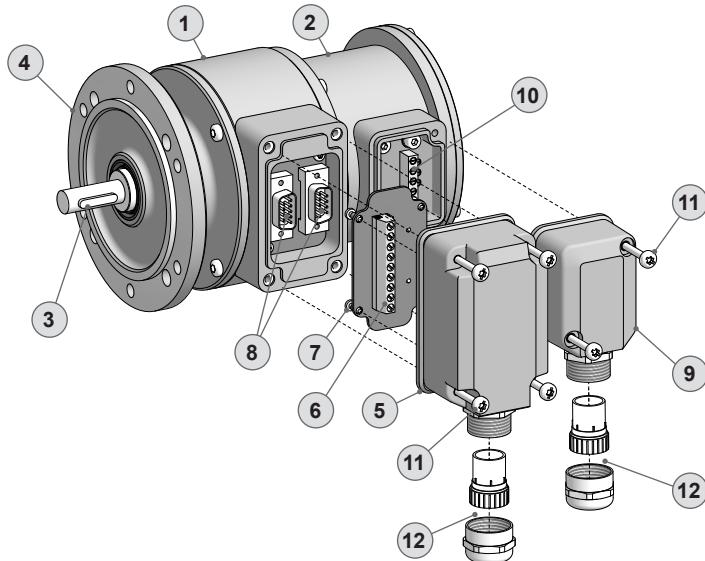



3 Preparation

3.1 Scope of delivery

- | | | | |
|------|--|------|---|
| (1) | Gehäuse POG 90 | (1) | <i>Housing POG 90</i> |
| (2) | Gehäuse ESL | (2) | <i>Housing ESL</i> |
| (3) | Vollwelle mit Passfeder | (3) | <i>Solid shaft with key</i> |
| (4) | EURO-Flansch B10 | (4) | <i>EURO flange B10</i> |
| (5) | Klemmenkastendeckel POG 90 | (5) | <i>Terminal box cover POG 90</i> |
| (6) | Platine mit Anschlussklemmen POG 90,
siehe Abschnitt 6.1.3.3 und 6.1.4. | (6) | <i>Board with connecting terminal POG 90,
see section 6.1.3.3 and 6.1.4.</i> |
| (7) | Torx-/Schlitzschraube M3x10 mm | (7) | <i>Torx/slotless screw M3x10 mm</i> |
| (8) | D-SUB Stecker
am Gerätgehäuse | (8) | <i>D SUB connector (male)
on the device housing</i> |
| (9) | Klemmenkastendeckel ESL | (9) | <i>Terminal box cover ESL</i> |
| (10) | Anschlussklemmen ESL, siehe Abschnitt
6.2.1.2 und 6.2.2.1 oder 6.2.3.1. | (10) | <i>Connecting terminal ESL, see section 6.2.1.2
and 6.2.2.1 oder 6.2.3.1.</i> |
| (11) | Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm | (11) | <i>Torx/slotless screw M4x32 mm</i> |
| (12) | Kabelverschraubung M20x1,5 mm
für Kabel ø5...13 mm | (12) | <i>Cable gland M20x1.5 mm
for cable ø5...13 mm</i> |

**3.2 Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

**3.2 Required for mounting
(not included in scope of delivery)**

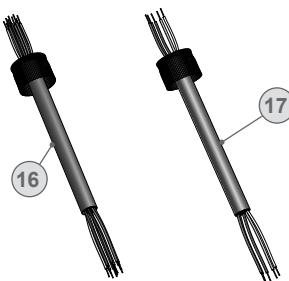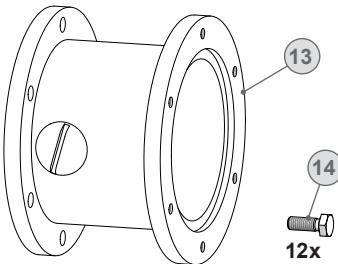

- 13** Anbauvorrichtung, kundenspezifisch
- 14** Befestigungsschrauben M6x16 mm für Anbauvorrichtung, ISO 4017
- 15** Federscheibenkopplung K 35,
als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 4.5.
- 16** Sensorkabel HEK 8,
als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 6.1.5.
- 17** Anschlusskabel für ESL

- 13** Installation fitting, customized
- 14** Fixing screws M6x16 mm for installation fitting, ISO 4017
- 15** Spring disk coupling K 35,
available as accessory, see section 4.5.
- 16** Sensor cable HEK 8,
available as accessory, see section 6.1.5.
- 17** Connecting cable for ESL

**3.3 Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

**3.3 Required tools
(not included in scope of delivery)**

 2,5 mm

 10 und 22 mm

 TX 10, TX 20

 2.5 mm

 10 and 22 mm

 TX 10, TX 20

18 Werkzeugset als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11068265

18 Tool kit available as accessory:
Order number 11068265


4 Montage

4.1 Schritt 1

Anzugsmoment:


Tightening torque:

$$M_t = 1 \text{ Nm}$$

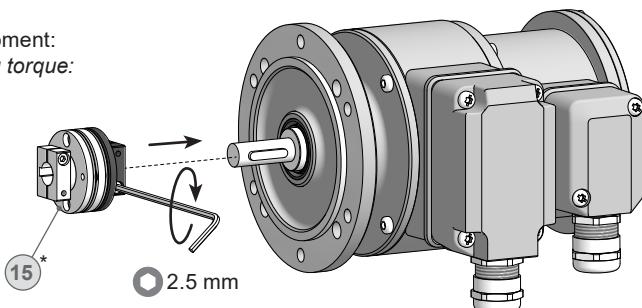

4.2 Schritt 2

4.2 Step 2

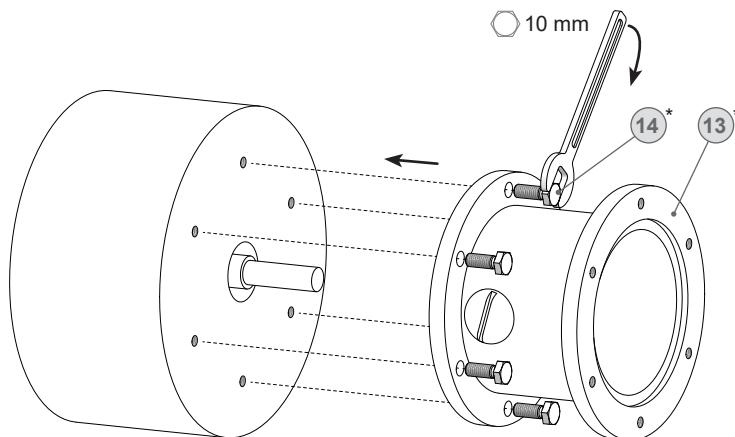

* Siehe Seite 6
See page 6



Antriebswelle einfetten.



Lubricate drive shaft.




Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann. Rundlauffehler verursachen Vibrationen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.



The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.


4.3 Schritt 3

4.3 Step 3

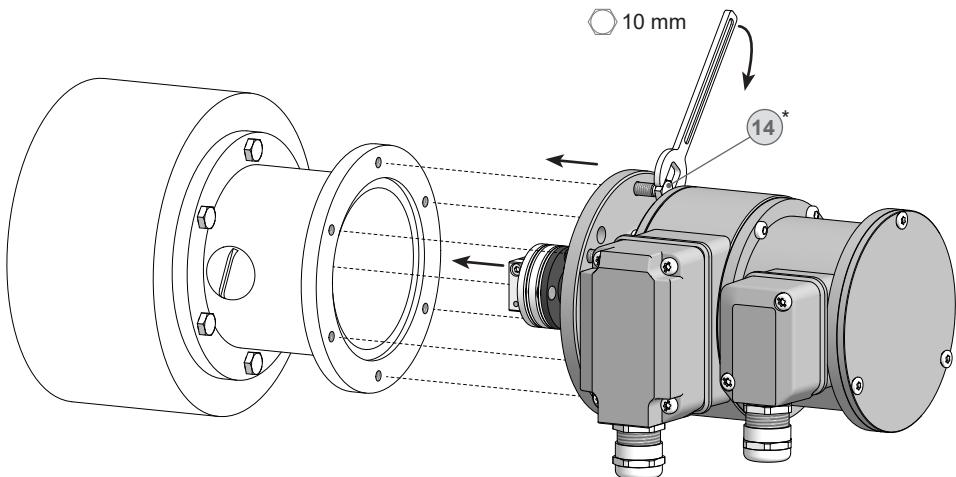

4.4 Schritt 4

4.4 Step 4

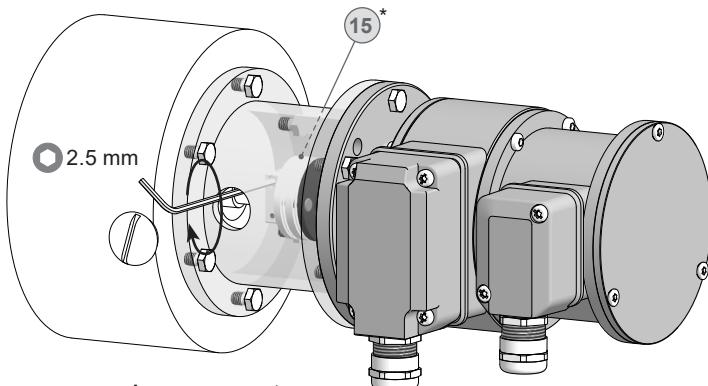

Anzugsmoment:
Tightening torque:
 $M_t = 1.3 \pm 10\% \text{ Nm}$

* Siehe Seite 6
See page 6

4.5


Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35

Geräte mit Vollwelle sollten unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35 (Zubehör) angetrieben werden, die sich ohne axialen Druck auf die Welle schieben lässt.

4.5

Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used

Devices with a solid shaft should be driven through the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling (accessory), that can be pushed onto the shaft without axial loading.

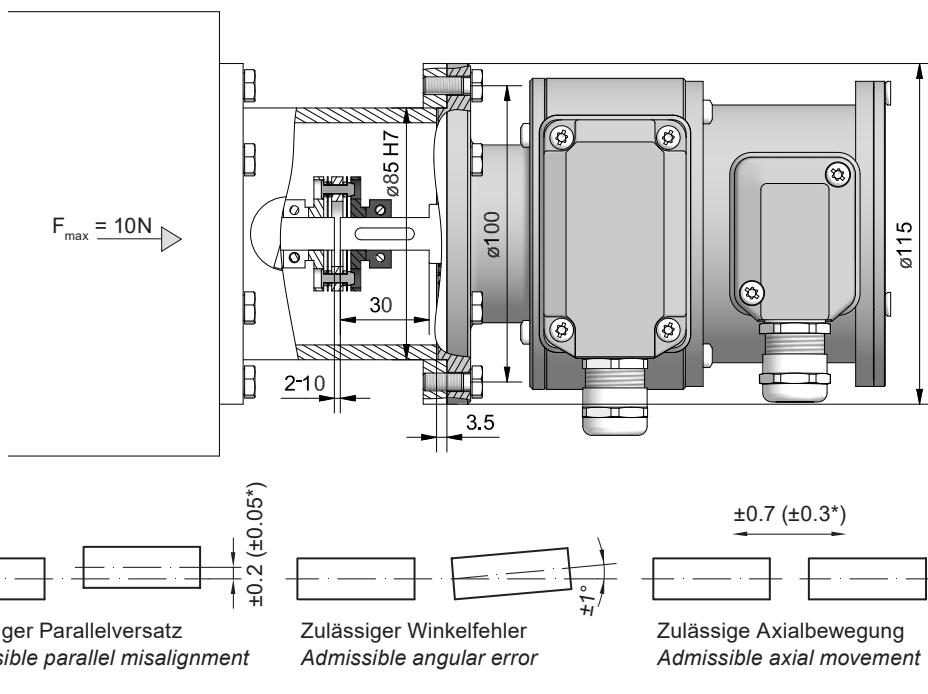

* Mit isolierender Kunststoffnabe
With insulated hub

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)



Die Montage an den Antrieb muss mit möglichst geringem Winkelfehler und Parallelversatz erfolgen.



The device must be mounted on the drive with the least possible angular error and parallel misalignment.



Das harte Aufschlagen von Kupp lungsteilen auf die Welle ist wegen der Gefahr von Kugellagerbeschädigungen nicht zulässig.




Coupling components must not be driven onto the shaft with improper force (e. g. hammer impacts), because of the risk of damaging the ball bearings.

4.6 Hinweis bei Verwendung einer Klauenkupplung (zum Beispiel „ROTEX®“)

Eine falsche Montage der Klauenkupplung führt zur Beschädigung des Gerätes.




Mit einem Tiefenmessschieber die korrekten Abstände (L , $L1$), siehe unten, ermitteln und einhalten.

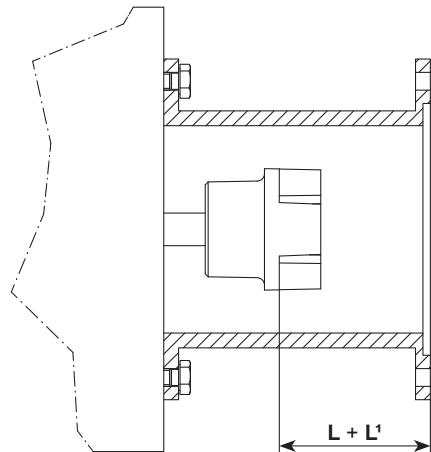

4.6 Note when using a jaw-type coupling (for example “ROTEX®”)

Incorrect mounting of the jaw-type coupling can damage the device.

Use a depth gauge to find and observe the correct distances (L , $L1$), see below.

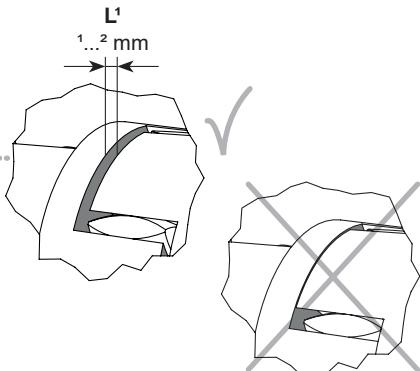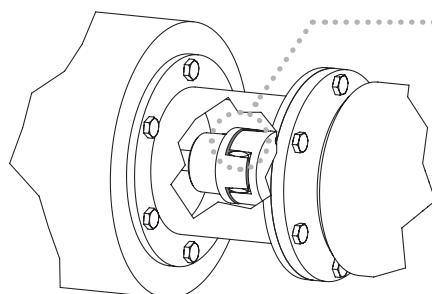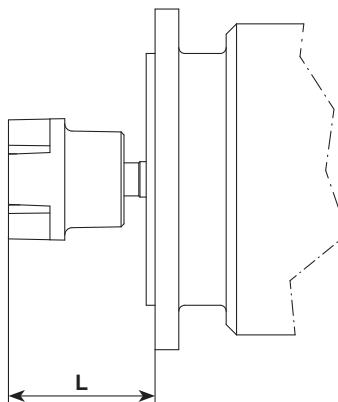


Eine Blockung der beiden Kupplungs-hälften (Klaue liegen Stirn auf Stirn) ist zu vermeiden.
Es darf kein direkter Axialschlag auf die Gerätewelle erfolgen.



Avoid blocking of both coupling halves (claws pressed together).
The device shaft must not subjected to direct axial shock.

4.7 Montagehinweis

4.7 Mounting instruction

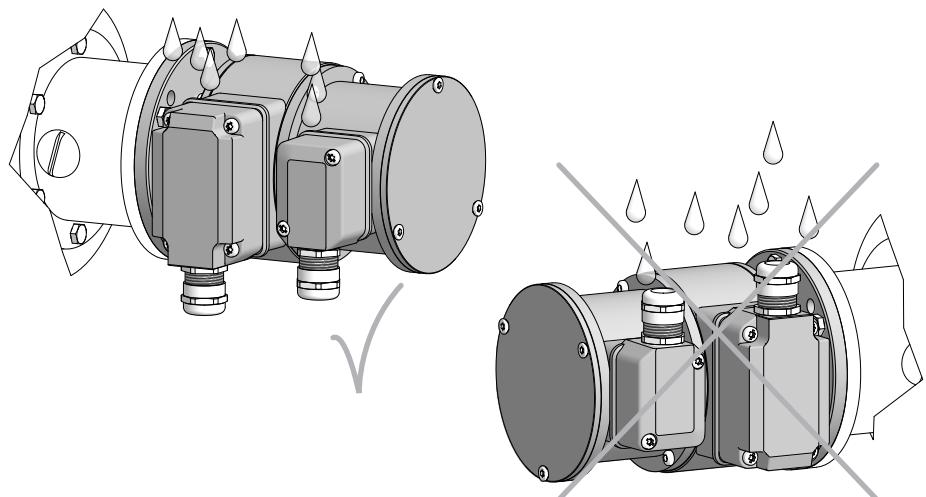


Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.



It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.


5 Abmessung

(74630)

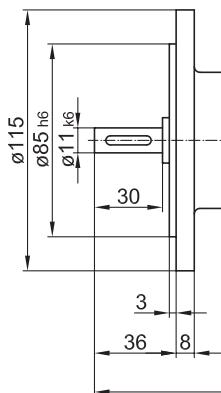

5 Dimension

(74630)

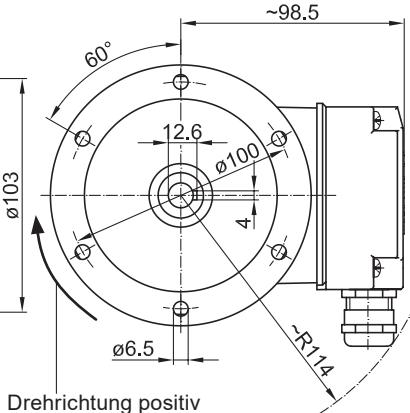

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

6 Elektrischer Anschluss

6.1 POG 90


6.1.1 Beschreibung der Anschlüsse



+UB; +	Betriebsspannung <i>Voltage supply</i>
⊥; ↓; GND; 0 V	Masseanschluss <i>Ground</i>
⊥; ↘	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (chassis)</i>
K1; A; A+	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
$\overline{K1}$; \overline{A} ; $A-$	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
K2; B; B+	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
$\overline{K2}$; \overline{B} ; $B-$	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert <i>Output signal channel 2 inverted</i>
K0; C; R; R+	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
$\overline{K0}$; \overline{C} ; \overline{R} ; $R-$	Nullimpuls invertiert <i>Zero pulse inverted</i>

6.1.2 Ausgangssignale

Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5.
Sequence for positive rotating direction, see section 5.

6.1.2 Output signals

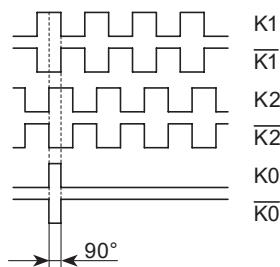


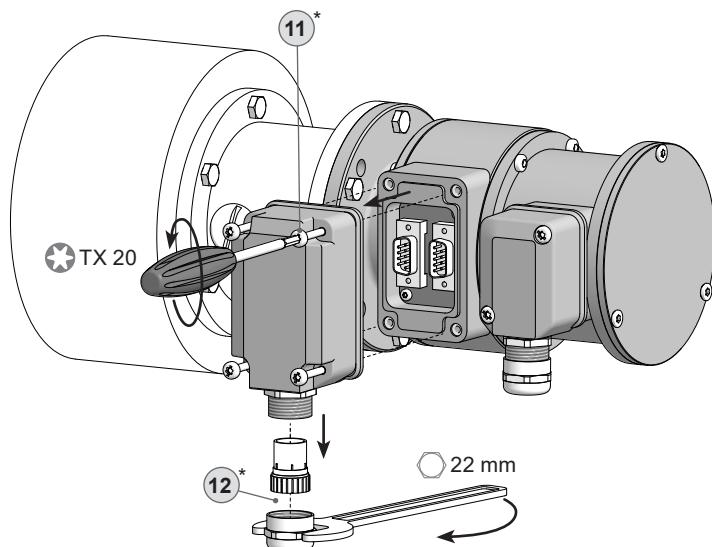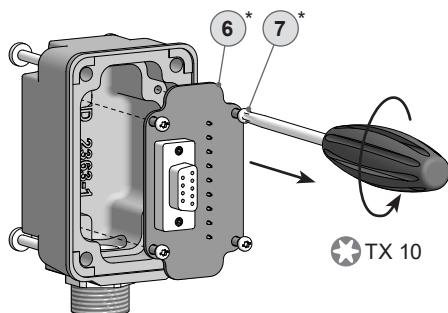6.1 POG 90**6.1.3 Kabelanschluss****6.1.3.1 Schritt 1****6.1 POG 90****6.1.3 Cable connection****6.1.3.1 Step 1****6.1.3.2 Schritt 2****6.1.3.2 Step 2**

* Siehe Seite 5
See page 5

6.1.3.3 Schritt 3 und 4

6.1.3.3 Step 3 and 4

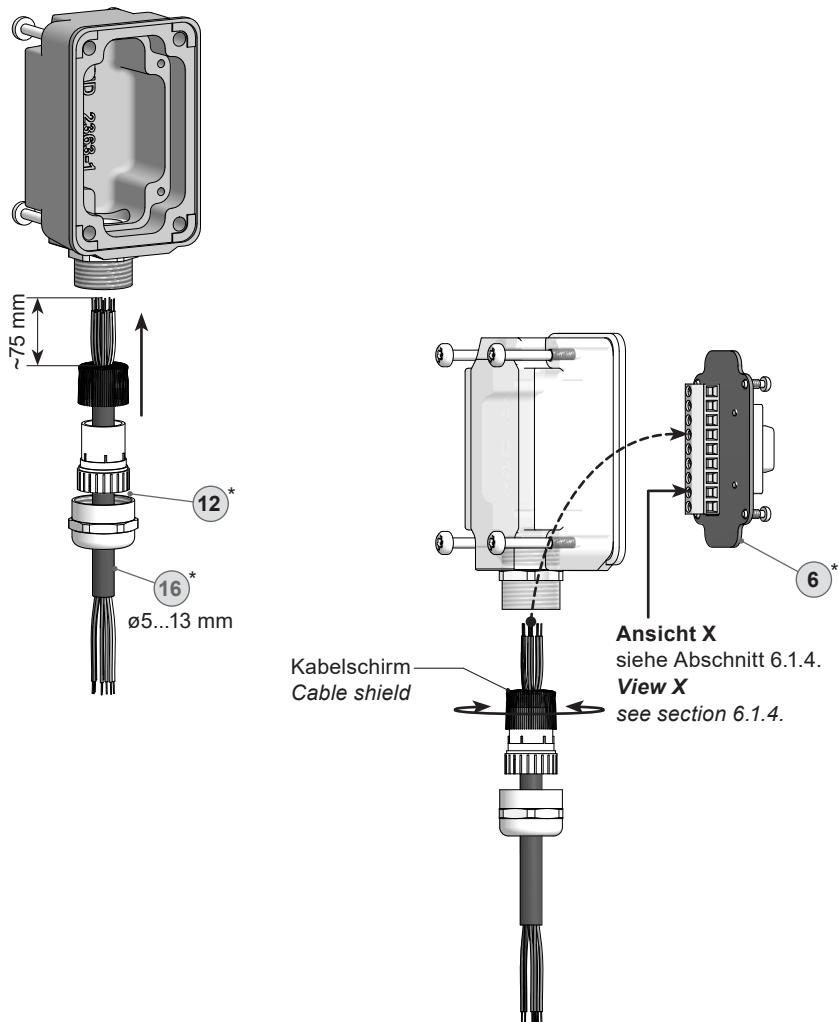

* Siehe Seite 6
See page 6



Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

6.1 POG 90

6.1.3 Kabelanschluss


6.1.3.4 Schritt 5

D-SUB Buchse
zum Anschluss an
das Gerätegehäuse
siehe Abschnitt 6.1.3.5.
D-SUB connector (female)
for connecting to
the device housing
see section 6.1.3.5.

6.1 POG 90


6.1.3 Cable connection

6.1.3.4 Step 5

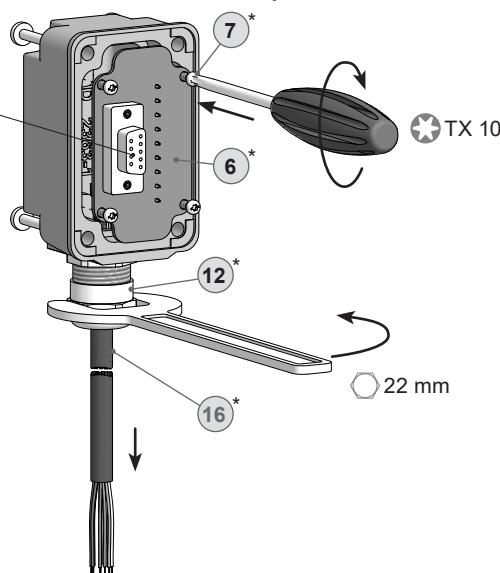

6.1.3.5 Schritt 6


6.1.3.5 Step 6

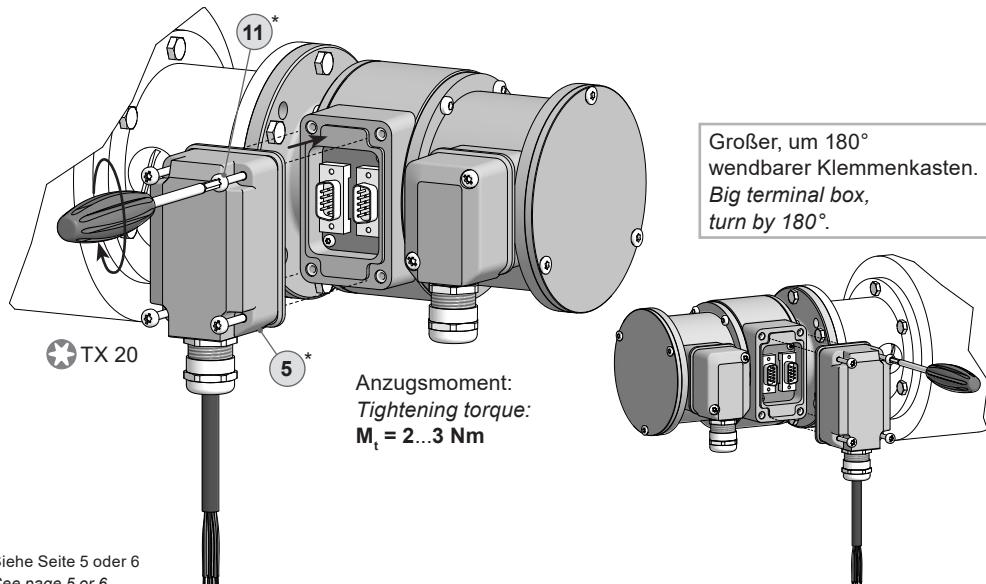

* Siehe Seite 5 oder 6
See page 5 or 6

6.1.4 Klemmenbelegung

6.1.4 Terminal assignment

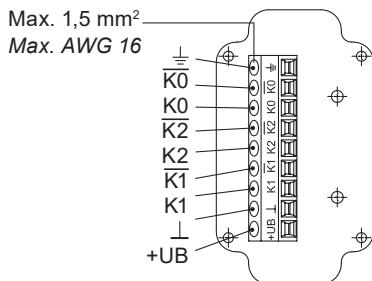**Ansicht X**

Anschlussklemmen,
siehe Abschnitt 6.1.3.3.

View X

Connecting terminal,
see section 6.1.3.3.

Zwischen \perp und \perp besteht keine Verbindung.
There is no connection between \perp and \perp .



Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!

Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!

Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

6.1.5 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)

6.1.5 Sensor cable HEK 8 (accessory)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:

HTL: 1...3 kΩ

TTL: 120 Ω


Baumer Hübner sensor cable HEK 8 is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used.

Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.

Cable terminating resistance:

HTL: 1...3 kΩ


TTL: 120 Ω

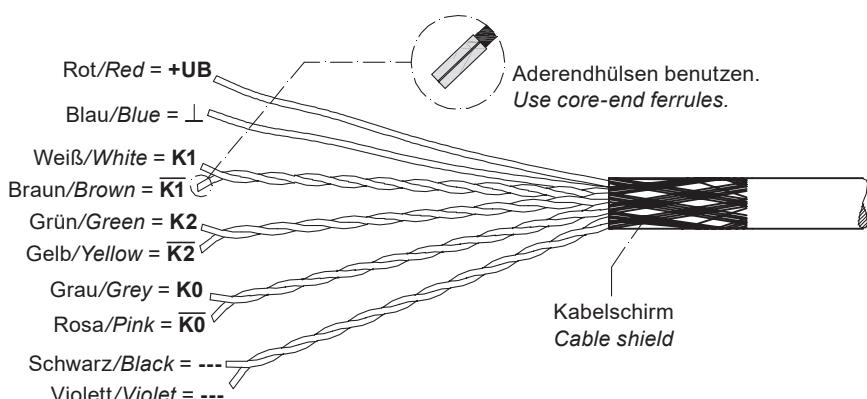


6.2 ESL

6.2.1 Kabelanschluss

6.2.1.1 Schritt 1

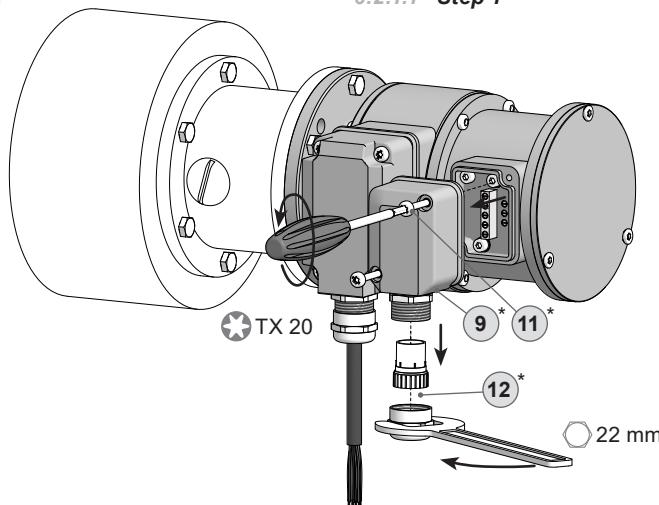

6.2.1.2 Schritt 2

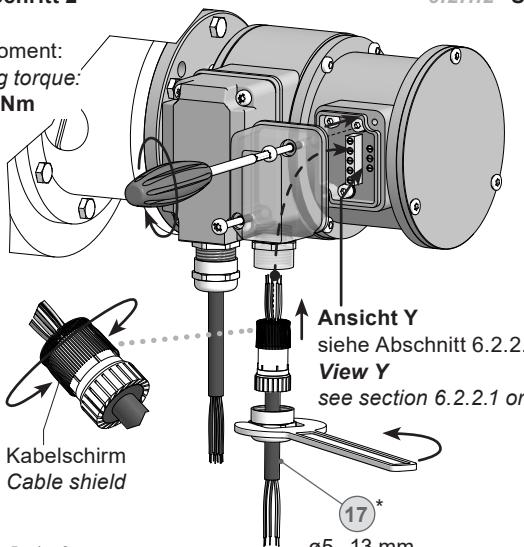

* Siehe Seite 5 oder 6
See page 5 or 6


6.2 ESL

6.2.1 Cable connection

6.2.1.1 Step 1

6.2.1.2 Step 2

Um 180° wendbarer Klemmenkasten.
Terminal box, turn by 180°.

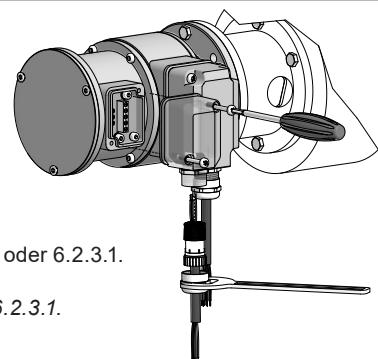

Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabel-durchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

6.2.2 ESL 90 (1 internes Relais, 1 Schaltdrehzahl)


6.2.2.1 Anschlussbelegung

Ansicht Y

Anschlussklemmen,
siehe Abschnitt 6.2.1.2.


View Y

Connecting terminal,
see section 6.2.1.2.

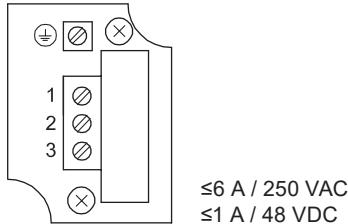


6.2.2.2 Blockschaltbild

6.2.2.2 Block circuit diagram

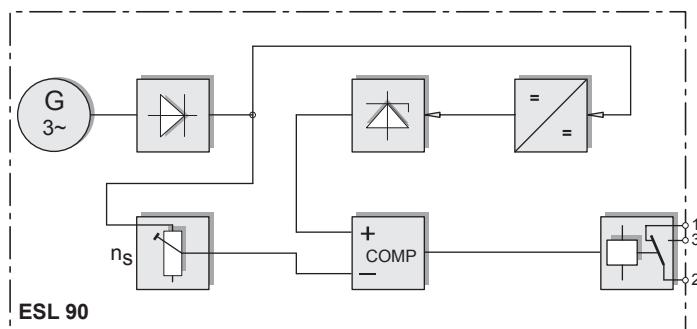

6.2.2.3 Ausgangsschaltverhalten

6.2.2.3 Switching characteristics

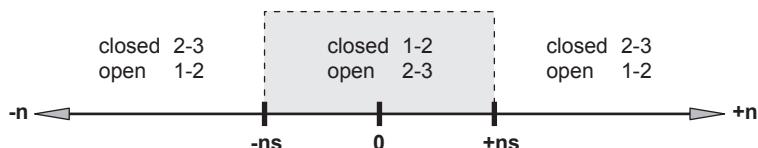


n = Drehzahl / Speed




ns = Eingestellte Schaltdrehzahl / Adjusted switching speed

6.2 ESL**6.2.3 ESL 93**

(3 Relais-Treiber, 3 Schaltdrehzahlen)

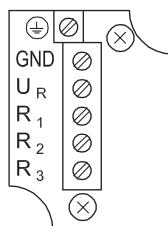6.2.3.1 Anschlussbelegung**Ansicht Y**Anschlussklemmen,
siehe Abschnitt 6.2.1.2.**View Y**Connecting terminal,
see section 6.2.1.2.**6.2 ESL****6.2.3 ESL 93**

(3 relay driver, 3 switching speeds)

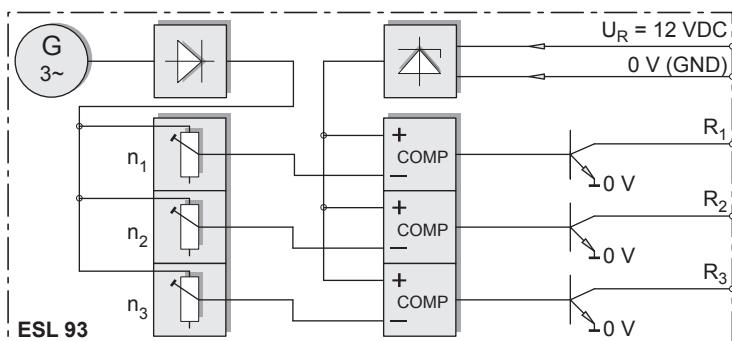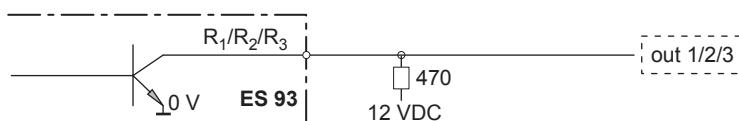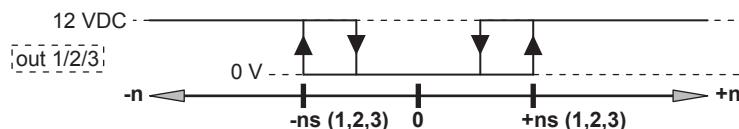
6.2.3.1 Terminal assignment**Kabel:**5-adrig abgeschirmt,
Länge: ≤200 m bei
1 mm² Querschnitt**Cable:**5 leads shielded,
length: ≤200 m at
1 mm² cross-section**6.2.3.2 Blockschaltbild****6.2.3.2 Block circuit diagram****6.2.3.3 Empfohlene Ausgangsbeschaltung****6.2.3.3 Recommended output circuit****6.2.3.4 Ausgangsschaltverhalten****6.2.3.4 Switching characteristics**

n = Drehzahl / Speed

ns = Eingestellte Schaltdrehzahl / Adjusted switching speed

6.2.4 ES 93 R Relaismodul (Zubehör)

6.2.4.1 Anschlussbelegung

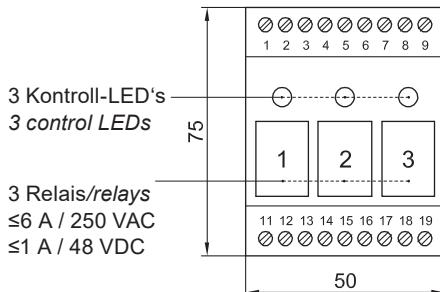


6.2.4 ES 93 R Relay modul (accessory)

6.2.4.1 Terminal assignment


6.2.4.2 Blockschaltbild

6.2.4.2 Block circuit diagram

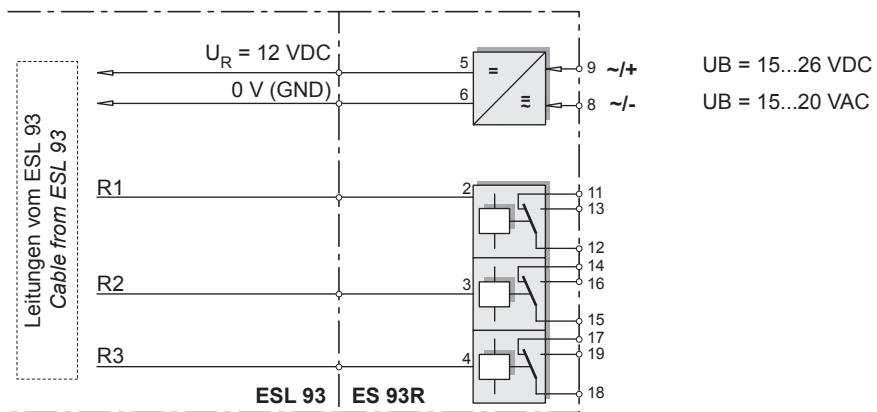

6.2.4.3 Ausgangsschaltverhalten

6.2.4.3 Switching characteristics

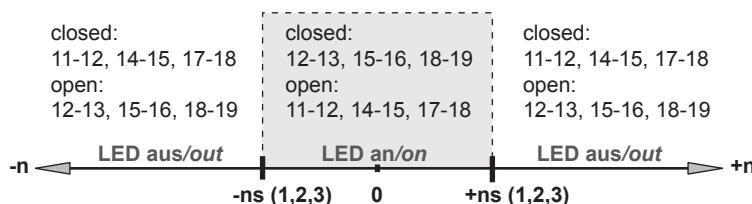

n = Drehzahl / Speed

ns = Eingestellte Schaltdrehzahl / Adjusted switching speed

7 Demontage


7.1 Schritt 1

Elektrische Verbindung trennen.

7 Dismounting

7.1 Step 1

Disconnect electrical connection.

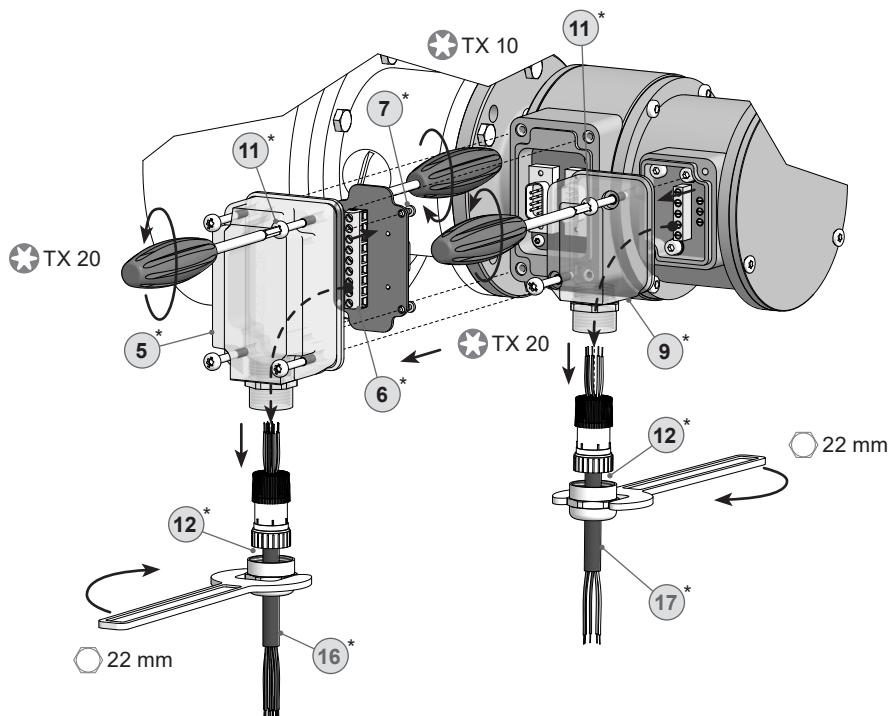


* Siehe Seite 5 oder 6
See page 5 or 6

7.2 Schritt 2

Elektrische Verbindung trennen.


7.2 Step 2

Disconnect electrical connection.

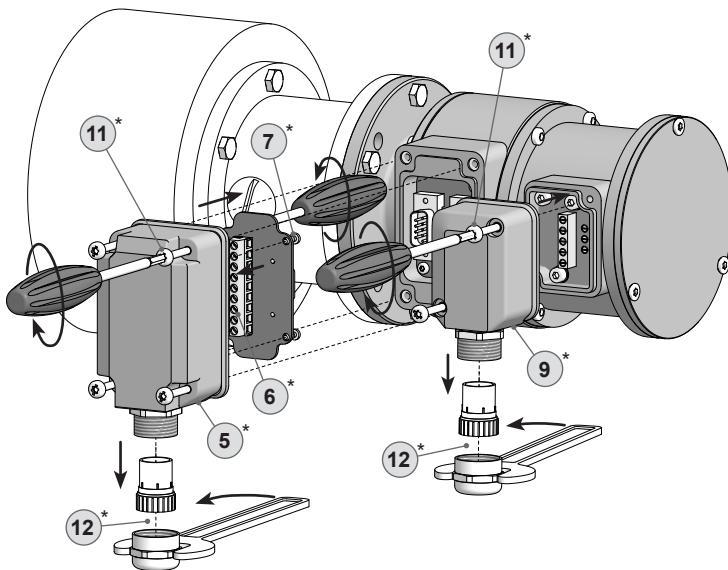

7.3 Schritt 3

7.3 Step 3

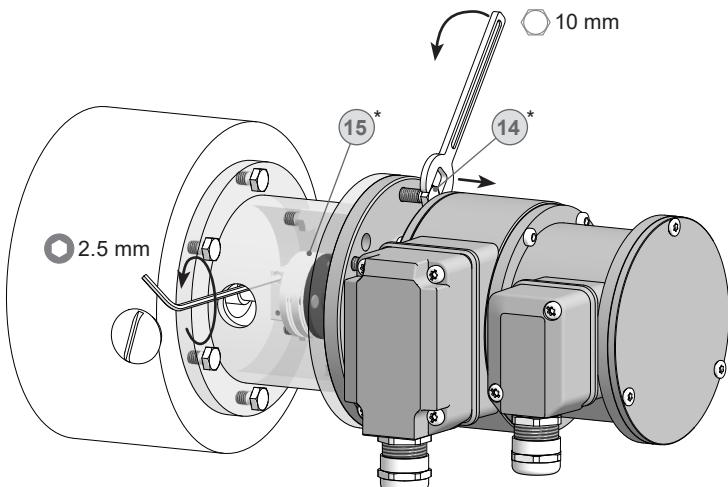


* Siehe Seite 5 oder 6
See page 5 or 6

7.4

Schritt 4


7.4

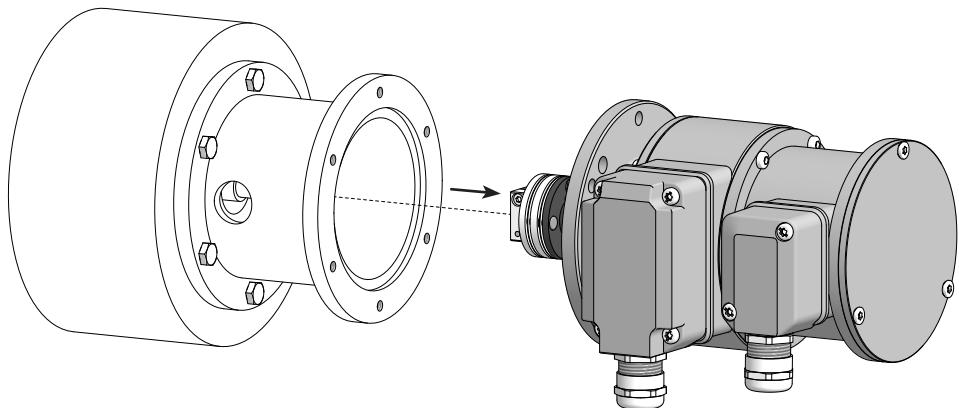Step 4

7.5

Schritt 5

7.5

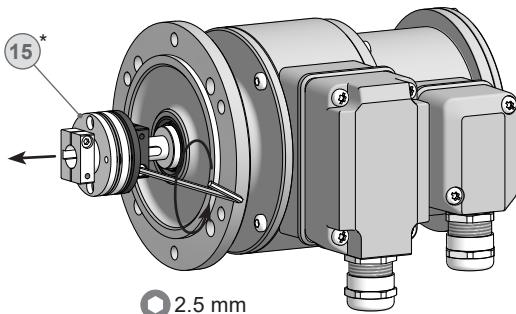Step 5

* Siehe Seite 6
See page 6

8

Zubehör

- Federscheibenkopplung K 35 (15)*
- Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 (16)*
- Digital-Konverter HEAG 151 - HEAG 154
- LWL-Übertrager HEAG 171 - HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter DS 93
- Relaismodul ES 93 R
- Werkzeugset:
Bestellnummer 11068265 (18)*
- Prüfgerät für Drehgeber HENQ 1100

8

Accessories

- *Spring disk coupling*
K 35 (15)*
- *Sensor cable for encoder*
HEK 8 (16)*
- *Digital converters*
HEAG 151 - HEAG 154
- *Fiber optic links*
HEAG 171 - HEAG 176
- *Digital speed switch*
DS 93
- *Relay modul*
ES 93 R
- *Tool kit:*
Order number 11068265 (18)*
- *Analyzer for encoders*
HENQ 1100

* Siehe Abschnitt 3
See section 3

9 Technische Daten

9.1 Technische Daten - elektrisch

- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassung: CE

9.2 Technische Daten - elektrisch (Drehgeber)

- Betriebsspannung: 9...30 VDC (HTL, TTL - Version R)
5 VDC $\pm 5\%$ (TTL)
- Betriebsstrom ohne Last: ≤ 100 mA
- Impulse pro Umdrehung: 1024...10000 (je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung: $90^\circ \pm 8^\circ$
- Tastverhältnis: 44...56 %
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite 90°
- Ausgabefrequenz: ≤ 250 kHz
- Ausgangssignale: K1, K2, K0 + invertierte
- Ausgangsstufen: HTL
TTL/RS422
(je nach Bestellung)
- Abtastprinzip: Optisch

9.3 Technische Daten - elektrisch (Drehzahlschalter)

- Schaltgenauigkeit: $\pm 4\%$ (≤ 1500 U/min)
 $\pm 2\%$ (> 1500 U/min)
- Schalthysterese: $\leq 30\%$ der Schaltdrehzahl
- Schaltverzögerung: ≤ 40 ms

POG 90 + ESL 90

- Schaltausgänge: 1 Ausgang, drehzahlgesteuert
- Ausgangsschaltleistung: ≤ 6 A / 250 VAC
 ≤ 1 A / 48 VDC
- Minimaler Schaltstrom: 100 mA

POG 90 + ESL 93

- Betriebsspannung: 12 VDC $\pm 10\%$
- Betriebsstrom ohne Last: ≤ 5 mA
- Schaltausgänge: 3 Ausgänge, drehzahlgesteuert
- Strom je Ausgang: 40 mA (DC)

9.4

Technische Daten - mechanisch

- Baugröße (Flansch): Ø115 mm
- Wellenart: Ø11 mm Vollwelle
- Zulässige Wellenbelastung: ≤250 N axial
≤350 N radial
- Flansch: EURO-Flansch B10
- Schutzart EN 60529: IP66
- Betriebsdrehmoment typ.: 3 Ncm
- Trägheitsmoment Rotor: 320 gcm²
- Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Welle: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -20...+85 °C
- Widerstandsfähigkeit: IEC 60068-2-6
Vibration 5 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Schock 50 g, 11 ms
- Korrosionsschutz: IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
entspricht Umgebungsbedingungen C4
nach ISO 12944-2
- Anschluss: 2x Klemmenkasten
- Masse ca.: 2,6 kg

POG 90 + ESL 90

- Betriebsdrehzahl: ≤6000 U/min
- Schaltdrehzahlbereich (ns): 650...6000 U/min (je nach Bestellung)

POG 90 + ESL 90

- Betriebsdrehzahl: ≤5000 U/min
- Schaltdrehzahlbereich (ns): 200...5000 U/min (je nach Bestellung)

9

Technical data

9.1

Technical data - electrical ratings

- *Interference immunity:* EN 61000-6-2
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3
- *Approval:* CE

9.2

Technical data - electrical ratings (encoder)

- *Voltage supply:* 9...30 VDC (HTL, TTL - version R)
5 VDC $\pm 5\%$ (TTL)
- *Consumption w/o load:* ≤ 100 mA
- *Pulses per revolution:* 1024...10000 (as ordered)
- *Phase shift:* $90^\circ \pm 8^\circ$
- *Duty cycle:* 44...56 %
- *Reference signal:* Zero pulse, width 90°
- *Output frequency:* ≤ 250 kHz
- *Output signals:* K1, K2, K0 + inverted
- *Output stages:* HTL
TTL/RS422
(as ordered)
- *Sensing method:* Optical

9.3

Technical data - electrical ratings (speed switch)

- *Switching accuracy:* $\pm 4\%$ (≤ 1500 rpm)
 $\pm 2\%$ (> 1500 rpm)
- *Switching hysteresis:* $\leq 30\%$ of switching speed
- *Switching delay time:* ≤ 40 ms

POG 90 + ESL 90

- *Switching outputs:* 1 output, speed control
- *Output switching capacity:* ≤ 6 A / 250 VAC
 ≤ 1 A / 48 VDC
- *Minimum switching current:* 100 mA

POG 90 + ESL 93

- *Voltage supply:* 12 VDC $\pm 10\%$
- *Consumption w/o load:* ≤ 5 mA
- *Switching outputs:* 3 outputs, speed control
- *Current each output:* 40 mA (DC)

9.4

Technical data - mechanical design

- **Size (flange):** Ø115 mm
- **Shaft type:** Ø11 mm solid shaft
- **Admitted shaft load:**
≤250 N axial
≤350 N radial
- **Flange:** EURO flange B10
- **Protectio EN 60529:** IP66
- **Operating torque typ.:** 3 Ncm
- **Rotor moment of inertia:** 320 gcm²
- **Materials:**
Housing: aluminium die-cast
Shaft: stainless steel
- **Operating temperature:** -20...+85 °C
- **Resistance:**
IEC 60068-2-6
Vibration 5 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Shock 50 g, 11 ms
- **Corrosion protection:** IEC 60068-2-52 Salt mist
complies to ambient conditions C4
according to ISO 12944-2
- **Connection:** 2x terminal box
- **Weight approx.:** 2.6 kg

POG 90 + ESL 90

- **Operating speed:** ≤6000 rpm
- **Range of switching speed (ns):** 650...6000 rpm (as ordered)

POG 90 + ESL 93

- **Operating speed:** ≤5000 rpm
- **Range of switching speed (ns):** 200...5000 rpm (as ordered)

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



Baumer Germany GmbH & Co. KG
Bodenseeallee 7
DE-78333 Stockach
www.baumer.com/motion

Version:
74630